

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2025 г.

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту
Усть-Луза. Береговые объекты терминала
Конвейерная галерея № 3

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
СБОРКИ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (МП) В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ
AR(80%)+CO2(20%) ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, СОЕДИНЕНИЙ С25 (ПО ГОСТ 14771-76)

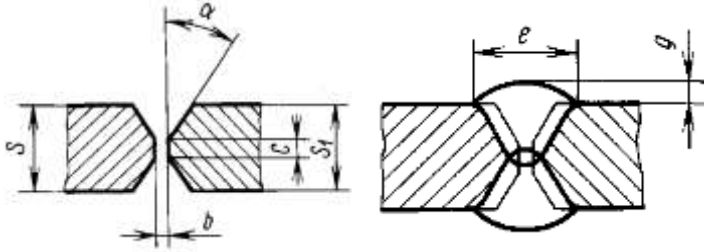
Шифр: ОТК-97/25-МП-С25

Москва 2025 г.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв.№

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

[illegible]

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА																									
сборки и механизированной сварки (МП) в защитном газе Ar(80%)+CO2(20%) плавящимся электродом строительных конструкций																									
Организация		Наименование объекта					Способ сварки		Конструктивные элементы сварных соединений					Шифр карты											
ООО «КукГЕОСТРОЙ»		Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала Конвейерная галерея № 3».					МП		Лист + Лист (Уголок, Швеллер)					ОТК-97/25-МП-С25											
Характеристика материала														Предварительный подогрев											
ГОСТ, ТУ		Толщина стенки, мм		Предел текучести, Н/мм² (кгс/мм²)		Марка стали		Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм²)										Предварительный подогрев производить согласно требований пункта 4 «Предварительный подогрев» данной технологической карты.							
ГОСТ 27772-2015		6,0-20,0		245(25)		С 255		380(39)																	
		22,0-30,0		255(26)																					
Подготовка под сварку, сборка и параметры сварного шва														Сварочные материалы											
Условное обозначение сварного соединения по ГОСТ 14771-76	Группа стали	Толщина элементов, мм	α°	b, мм		C, мм														Для сварки всех слоев шва: Проволока сварочная омедненная СВ-08Г2С-0, 1,2 мм. Защитный газ: Сварочная смесь 80%Ar+20%CO₂ по ГОСТ 8050-85 Сварочные материалы должны быть аттестованы по НАКС на СК (по РД 03-613-03)					
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.																		
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.																		
С25	М01	св.6,0 до 20,0 св.22,0 до 120,0	20±2	1 2	±1 +1 -2	1 2	±1 +1 -2																		
S=S _p Минимального элемента		e, мм		g, мм																					
		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.																				
6-9		6	±2	1	±1																				
10-12		8																							
14-16		10																							
18-20		12																							
22-28		15																							
30		18	±3	2	+1 -2																				
Режимы механизированной сварки							Количество слоев шва при толщине элементов																		
Толщина металла, мм	Диаметр проволоки, мм	Сила сварочного тока, А	Напряжение сварки, В	Скорость сварки, м/ч	Вылет электрода, мм	Расход газа, л/мин	2	3	4	4,5	5	6	6,5	7,5	8	8,5	9	10	11	20	30				
6-14	1,2-2,5	250-500	25-40	15-70	12-25	10-16	1		2		3							4	9	13					
16-30	1,4-2,5	380-500	33-40	12-25	15-25	12-18																			
Примечание: при сварке в потолочном и вертикальном положении сила тока на 10-15% ниже приведенных значений.																									
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ																									
1. Сварку и прихватку должны выполнять сварщики, имеющие удостоверение, подтверждающие право производства сварочных работ с указанием способов сварки и типов сварных соединений, выданное в соответствии с ПБ 03-273-99 "Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства"																									
2. До начала работ каждый сварщик предварительно должен сварить стыковые пробные (допускные) образцы для последующих механических испытаний из того же вида проката (марки стали, диаметра, толщины), тем же способом сварки, в том же пространственном положении и при использовании тех же режимов, материалов и оборудования, что предусмотрено проектом																									
3. К сварке стыков разрешается приступать только после приемки мастером по сварке или прорабом по монтажу собранных стыков, о чем производится отметка в журнале сварочных работ.																									
4. При скорости ветра 10 м/с, а также при выпадении атмосферных осадков, производить сварочные работы без инвентарных укрытий запрещается																									
5. Работы по сборке и сварке проводить под непосредственным руководством мастера (прораба), имеющего аттестацию не ниже II-го уровня в соответствии с ПБ 03-273-99. Им же осуществляется пооперационный контроль качества выполнения сборки и сварки слоев шва на отсутствие внешних дефектов																									

ПЕРЕЧЕНЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ СБОРКИ И СВАРКИ			
№ п/п	Операция	Содержание операций	Оборудование и инструмент
1	Очистка деталей	Поверхности деталей очистить от снега, грунта и других загрязнений.	Скребок, щетка, ветошь
2	Подготовка кромок	- Произвести правку листов, выдержав плоскостность поверхности на длине 1 м не более 2,0 мм. Правку производить в холодном состоянии. - Вырезать заготовки нужных размеров механическим способом или термической резкой. Поверхность реза после термической резки должна быть очищена от графа, шлака и брызг. Максимальная неперпендикулярность кромок должна быть не более 0,2 мм, а шероховатость реза не более 0,04 мм. - Примечание: длина стыкуемых элементов должна быть не менее 15 S (где S – толщина элемента). - Произвести разделку кромок под сварку, выдержав угол скоса и притупление. - Зачистить свариваемые кромки и прилегающие к ним наружную и внутреннюю поверхности до металлического блеска на ширину не менее 20 мм.	Шлиф.машинки с дисковыми проволочными щетками
3	Сборка	- Произвести сборку стыкуемых элементов, выдерживая зазор между кромками согласно рисунку и плоскостность свариваемых между собой листов. - Временное закрепление собираемых элементов необходимо производить с использованием болтов нормальной прочности, фиксирующих скоб и прихваток. Перенос и кантовка узлов, собранных только на прихватках без применения приспособлений, обеспечивающих неизменяемость их формы, не допускаются.	Шаблон сварщика, крепежные приспособления, штангенциркуль, щуп.
4	Предварительный подогрев	- Сварочные работы производить без предварительного подогрева для соединений выполненных из стали марок С235, С255 по ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19903-74 независимо от температуры окружающего воздуха при толщине стенки <u>до 11 мм</u> и из стали марки С345 по ГОСТ 8240-97, ГОСТ 19903-74 не зависимо от температуры окружающего воздуха при толщине стенки <u>до 8 мм</u>. - Сварочные работы производить с предварительным подогревом до температуры: <u>30-50 °C</u> для соединений, выполненных из стали марки С345 по ГОСТ 8240-97, ГОСТ 19903-74, при толщине стенки <u>от 8 до 11 мм</u> и температуре окружающего воздуха равной <u>от -10 до -20 °C</u>; <u>75-100 °C</u> для соединений, выполненных из стали марки С345 по ГОСТ 19903-74, при толщине стенки <u>20 мм</u> и температуре окружающего воздуха равной <u>от -10 до -20 °C</u>; <u>50-75 °C</u> для соединений, выполненных из стали марки С345 по ГОСТ 19903-74, при толщине стенки <u>20 мм</u> и температуре окружающего воздуха равной <u>от +5 до -10 °C</u>; - Ширина зоны подогрева должна быть не менее 100 мм от оси шва в каждую сторону. - Температуру предварительного подогрева следует контролировать контактным термометром на расстоянии <u>80-100 мм</u> от оси шва с обратной стороны подогреваемого элемента. - При температуре окружающего воздуха в зоне сварного соединения <u>ниже -20 °C</u> сварку надлежит производить с предварительным местным подогревом стали <u>до 120 – 160 °C</u> в зоне шириной <u>100 мм</u> с каждой стороны соединения.	Однопламенная горелка, контактный термометр.
5	Прихватка и сварка	- Выполнить прихватки. При выполнении прихваток предъявляются следующие требования: - прихватки располагать в местах расположения швов, за исключением мест их пересечения; - к технологии выполнения и качеству прихваток предъявляются такие же требования, как и к сварным швам; - высота прихваток должна быть: 2,5-3 мм при толщине металла t=2-6 мм; 3-4 мм при толщине металла t=6-20 мм; - длина прихваток должна быть 50-100 мм; - расстояние между прихватками 300-500 мм. - Межваликовая температура металла шва при многослойной сварке не должна превышать 250 °C. - Выполнить сварку корневого слоя шва механизированной сваркой. - Тщательно произвести зачистку корневого слоя шва от шлака и брызг. - Произвести осмотр корневого слоя шва. Дефектные участки с порами, шлаковыми включениями и трещинами (в случае обнаружения)	Инверторный сварочный полуавтомат, шлиф. машинки с шлифовальными кругами и щетками, шаблон сварщика.

		должны быть удалены и исправлены до наложения следующего слоя. • Выполнить сварку корневого слоя шва механизированной сваркой с обратной стороны. • Тщательно произвести зачистку корневого слоя шва с обратной стороны от шлака и брызг. • Произвести осмотр корневого слоя шва с обратной стороны. Дефектные участки с порами, шлаковыми включениями и трещинами (в случае обнаружения) должны быть удалены и исправлены до наложения следующего слоя • Выполнить сварку первого заполняющего слоя шва механизированной сваркой (Если необходимо. Смотри графу «количество слоев шва»). • Тщательно произвести зачистку первого заполняющего шва от шлака и брызг. • Произвести осмотр первого заполняющего. Дефектные участки с порами, шлаковыми включениями и трещинами (в случае обнаружения) должны быть удалены и исправлены до наложения следующего слоя. • Выполнить сварку последующих заполняющих слоев шва механизированной сваркой (Если необходимо. Смотри графу «количество слоев шва»). • Тщательно произвести зачистку последующих заполняющих слоев шва от шлака и брызг. • Произвести осмотр последующих заполняющих слоев шва. Дефектные участки с порами, шлаковыми включениями и трещинами (в случае обнаружения) должны быть удалены и исправлены до наложения следующего слоя. • Выполнить сварку облицовочного слоя шва (Если необходимо. Смотри графу «количество слоев шва») механизированной сваркой. • Тщательно произвести зачистку данного облицовочного слоя шва от шлака и брызг. • Произвести осмотр облицовочного слоя шва. Дефектные участки с порами, шлаковыми включениями и трещинами (в случае обнаружения) должны быть удалены и исправлены. • Произвести операции, описанные выше для всех слоев начиная с первого с обратной стороны. • После визуального осмотра и проведения измерений произвести (при необходимости) зачистку механическим способом, шлиф. машинками, участков облицовочного слоя с чешуйчатостью, при которой превышение гребня над впадиной составляет более 1,0 мм, участков с превышением усиления шва, а также при отсутствии плавного перехода от усиления к основному металлу.	
6	Подогрев после сварки	• При толщине металла 20 мм и температуре окружающего воздуха <u>ниже -10°C</u> после сварки поддерживать температуру металла в интервале <u>100–250°</u> в течение <u>30–40 минут</u>.	Однопламенная горелка, контактный термометр.
7	Маркировка	• Около выполненного шва сварного соединения должен быть поставлен номер клейма сварщика на расстоянии не менее 40 мм от границы шва, если нет других указаний в проектной документации.	Молоток, клейма, не смываемый маркер.
8	Контроль	• Произвести контроль качества готового сварного изделия методом ВИК – 100%; • Произвести неразрушающий контроль согласно ГОСТ 23118–2012, РД 34 15.132–96 в объеме, указанном в проектной документации.	-
Не оговоренные в данной технологической карте операции должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 14771–76 (Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры), ГОСТ 23118–2012 (Конструкции стальные строительные. Общие технические условия), РД 34 15.132–96 (Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов).			
Разработал: _____ /Шакиров И.Х./, удостоверение № ВВР–ГАЦ–III–14404, действует до 31.07.2028 г.			Дата: «01» августа 2025г.